

旧寺方小学校石綿含有分析調査業務委託

1. 業務の目的

本業務は、石綿（アスベスト）含有の有無を調査するものである。

2. 対象施設及びその所在

旧寺方小学校

守口市寺方元町一丁目1番1号

3. 履行期間

契約締結日 から 令和5年11月17日 まで

4. 業務内容

1) 分析調査

検体採取及び定性分析を行う。

また、分析調査について仕上塗材等の層を構成しているもの（別紙、石綿含有不明建材一覧表に JIS-1 法分析による欄に丸印の記載のあるもの）は層別分析を行い、石綿が含有している層についても特定すること。

2) 分析項目

クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト

3) 分析方法

別紙、石綿含有不明建材一覧表 JIS-1 法分析による欄に丸印の記載のあるものについては JIS A1481-1 に基づき定性分析を行うこと。

その他については JIS A1481-1 または JIS A1481-2 に基づき定性分析を行うこと。

また、「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省）【最新版】」に準拠すること。

4) 業務責任者及び分析調査実施者

業務責任者及び分析調査実施者は、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」にて、用いる分析方法に対応する評価区分の合格認定技術者（ランクの別のある認定技術者にあっては、Aランク認定分析技術者に限る。）または、一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）」の修了者とする。

5) 分析予定検体数

石綿定性分析 166 検体（別紙石綿含有不明建材一覧表参照）

6) 貸与資料

旧寺方小学校石綿スクリーニング調査報告書

5. 成果品


報告書（A4 紙ファイル綴）2 部（正 1 部、副 1 部）及び電子データ（CD-R）1 部
（報告書内訳）


- ・ 石綿分析結果報告書
- ・ 調査図面（検体採取箇所を示すもの）
- ・ 調査写真（採取検体、検体採取箇所の遠景及び近景）
- ・ 石綿含有が確認された検体については、層構成がわかる断面写真
- ・ その他、参考資料等

6. その他、特記事項等

- 1) 業務着手にあたり担当者名簿を提出すること。
- 2) 本業務の履行にあたっては、関係する諸法令を遵守すること。
- 3) 契約締結後速やかに、検体採取箇所について発注者と打合せを行う。
- 4) 採取作業日については、原則として発注者の業務時間内に行うこと。
- 5) 速報結果が出た時点で、速やかに発注者へ仮報告を行うこと。
- 6) 作業従事者は、必ず「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル（厚生労働省）【最新版】」に記載の保護具等を装着するなど、石綿ばく露防止対策を徹底して作業すること。
- 7) 採取箇所の原状復帰は不要とする。（ただし、飛散防止措置を必ず講じること。）
- 8) 作業中に発生した事故については、その原因が発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者がその責任を負う。
- 9) 成果品に対する一切の権利は、本市に帰属するものとする。
- 10) 本業務を行うにあたり、交通費・その他経費については本業務に含むものとする。
- 11) 仕様書等に定めのない事項については、本市担当職員と協議を行い、その指示に従うこと。

旧寺方小学校石綿含有分析調査業務委託

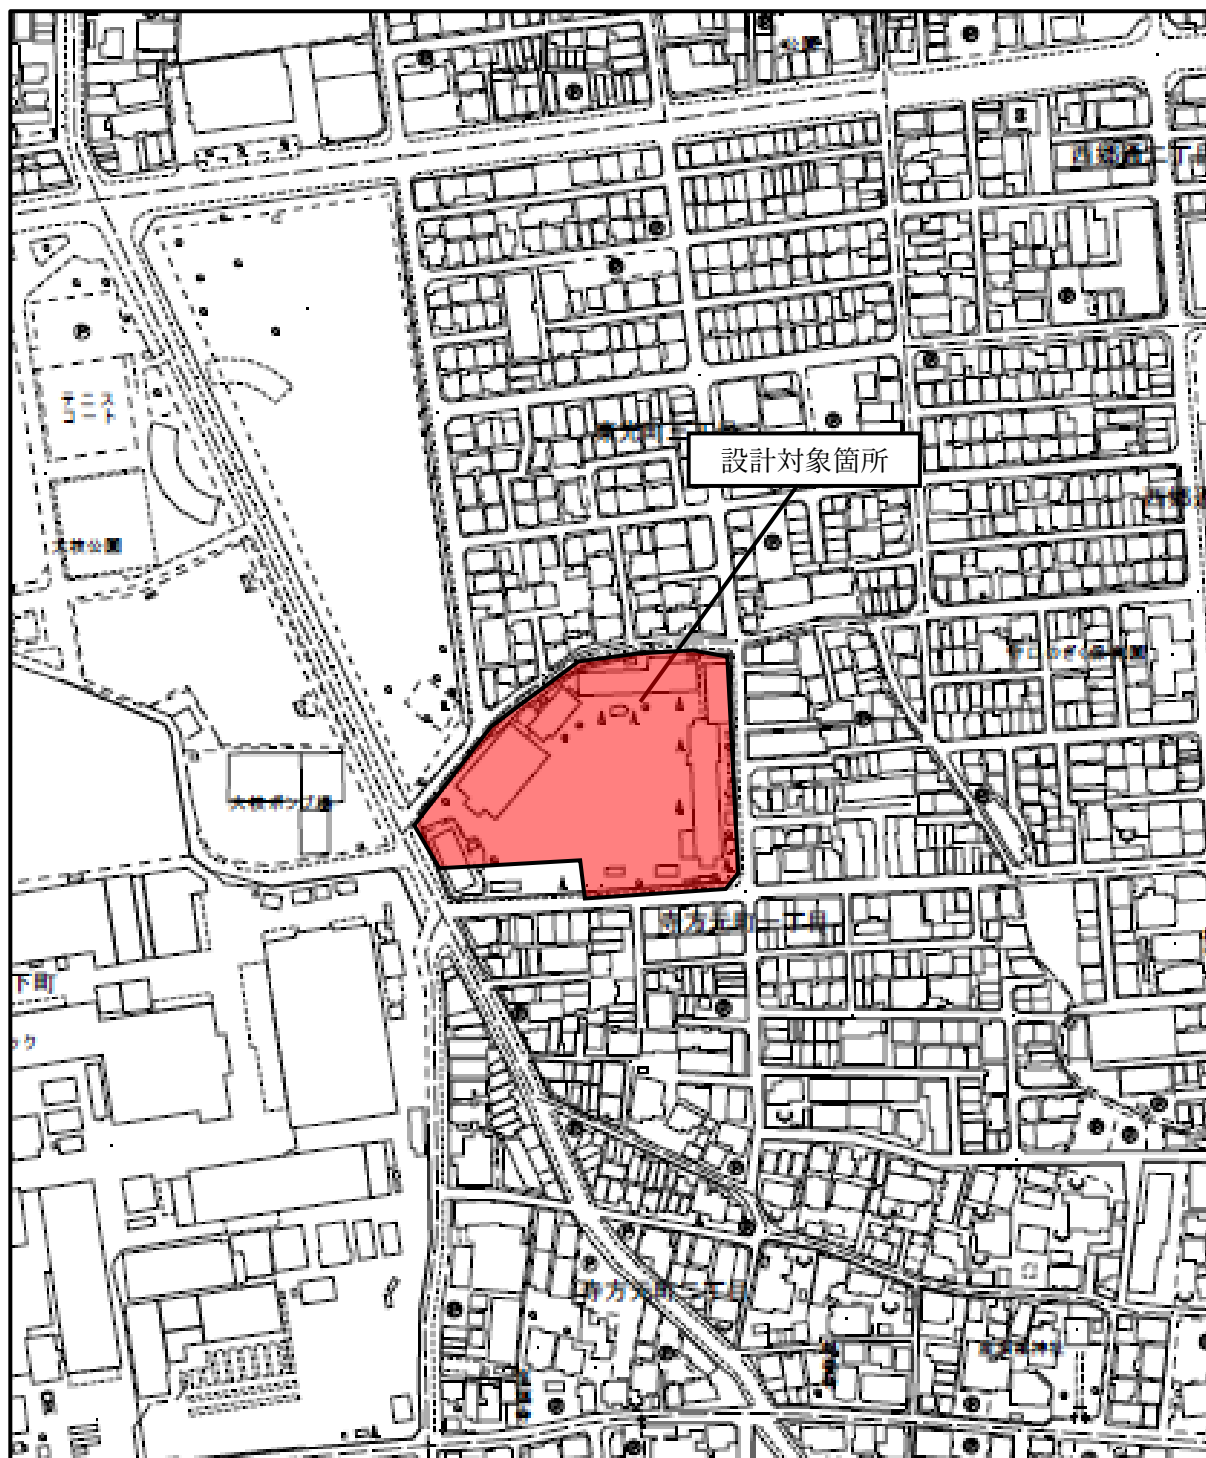

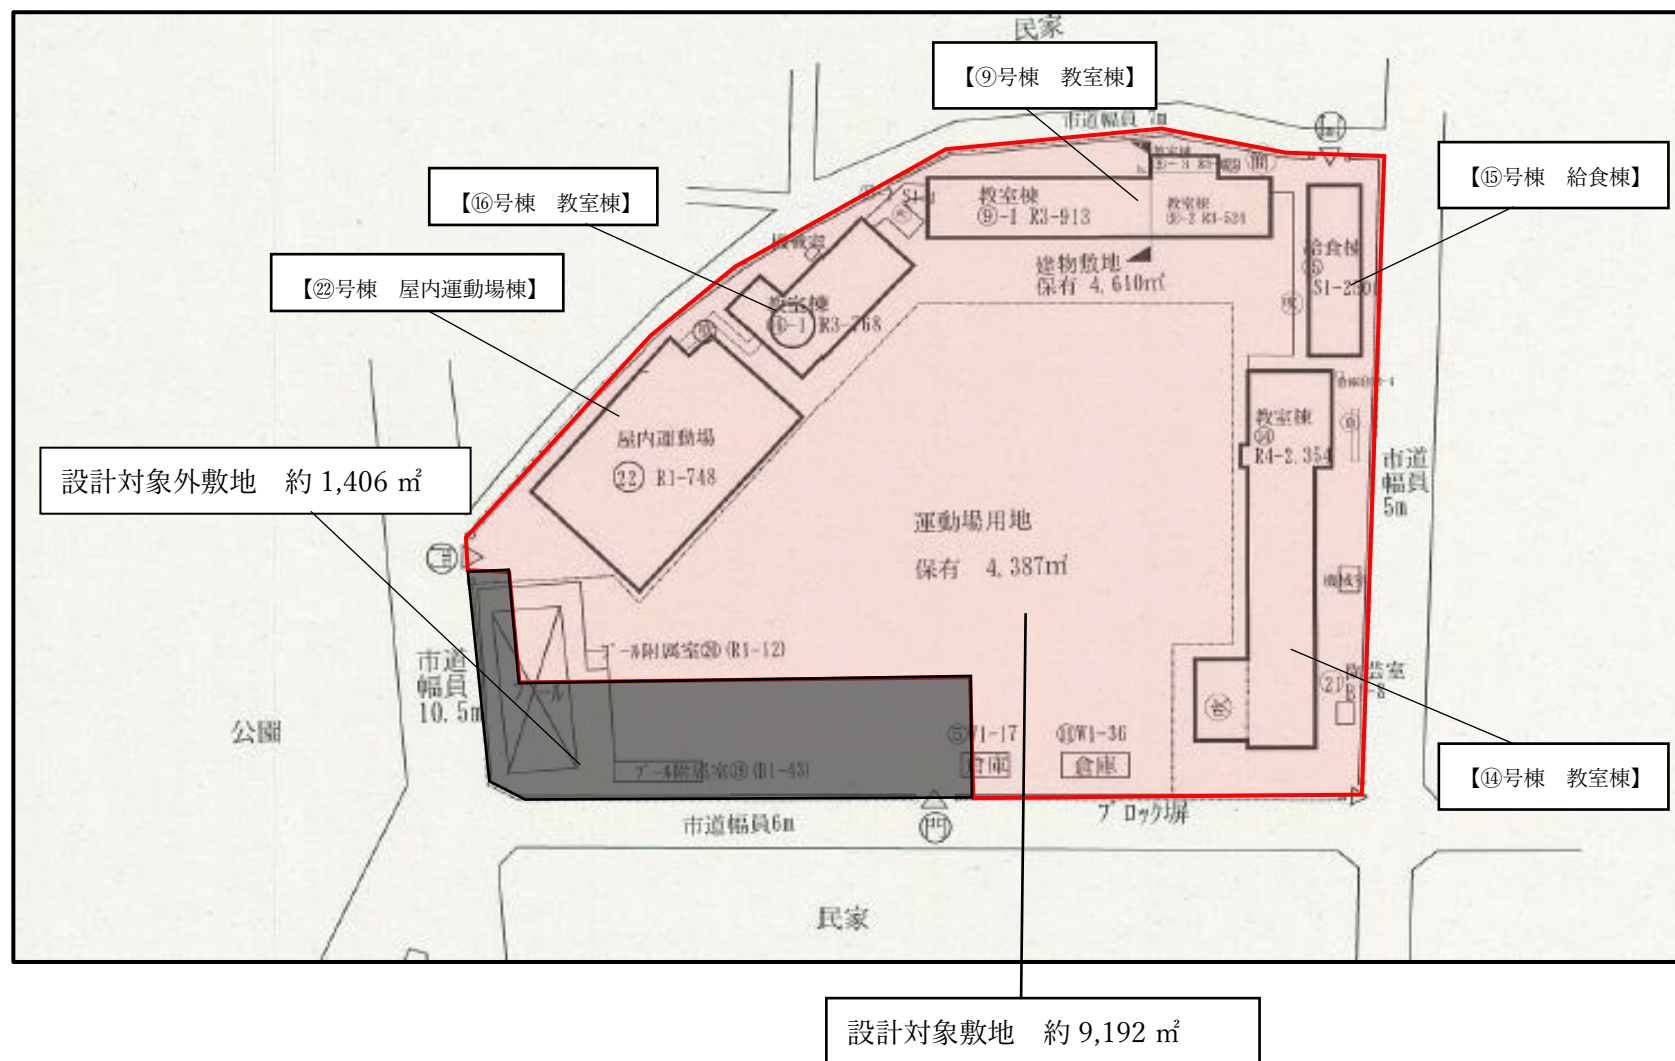


石綿含有不明建材一覧表

石綿含有不明建材一覧表		9号棟(教室棟)			JIS-1法分析による
(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)タイル裏下地モルタル	2,16,24	床	3	1	
(2)タイル裏下地モルタル	2,16,24	壁	3	1	
(3)薄塗材	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16,17,18,19,20,21,22,23,24	壁	3	3	○
(4)プラスター塗	8,9,17	上裏・段裏	3	3	○
(5)石こうボード	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16,17,18,19,20,21,22,23,24	天井	3	1	
(6)セメント管	3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,19,20,21 22,23,25	柱内部隠蔽部	3	1	
(7)アスファルト防水	25,26	床・巾木	3	1	
(8)ウレタン防水	25,26	床・巾木・パラペット	3	1	
(9)リシン吹付	27	外壁	3	4	○
(10)複層塗材①	27	外壁	3	4	○
(11)複層塗材②	27	柱・梁	3	3	○
(12)リシン吹付	27	軒裏・庇裏	3	3	○
分析必要検体数 総計 26検体					
				26	

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)


建屋:⑨号棟 1階

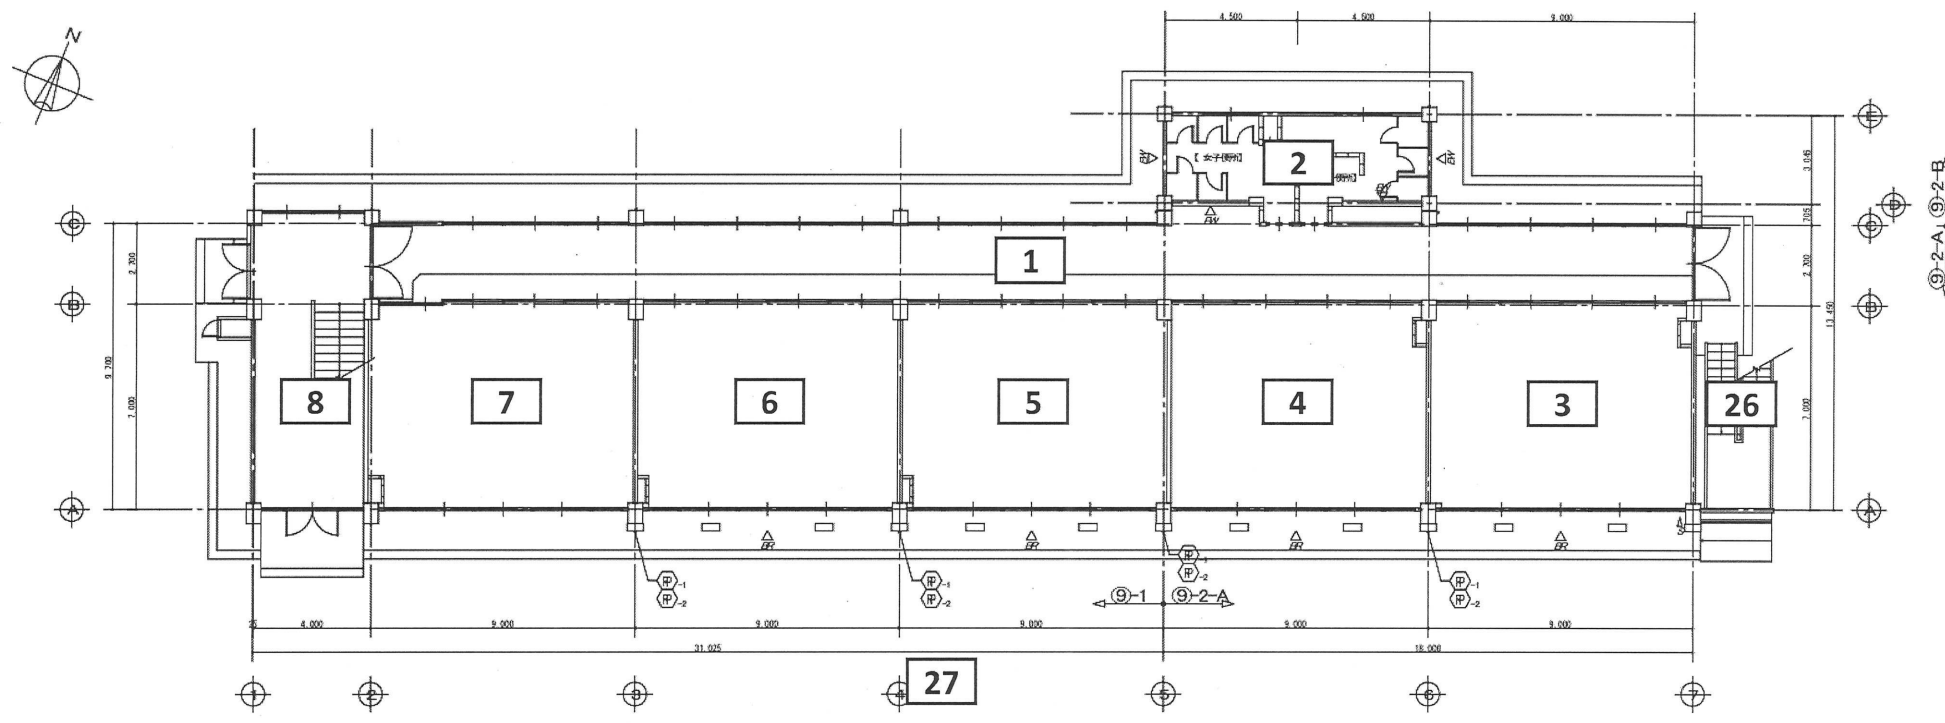

1	廊下
2	便所
3	普通教室
4	普通教室
5	普通教室
6	普通教室
7	普通教室
8	階段室
26	外部階段
27	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)


建屋:⑨号棟 2階

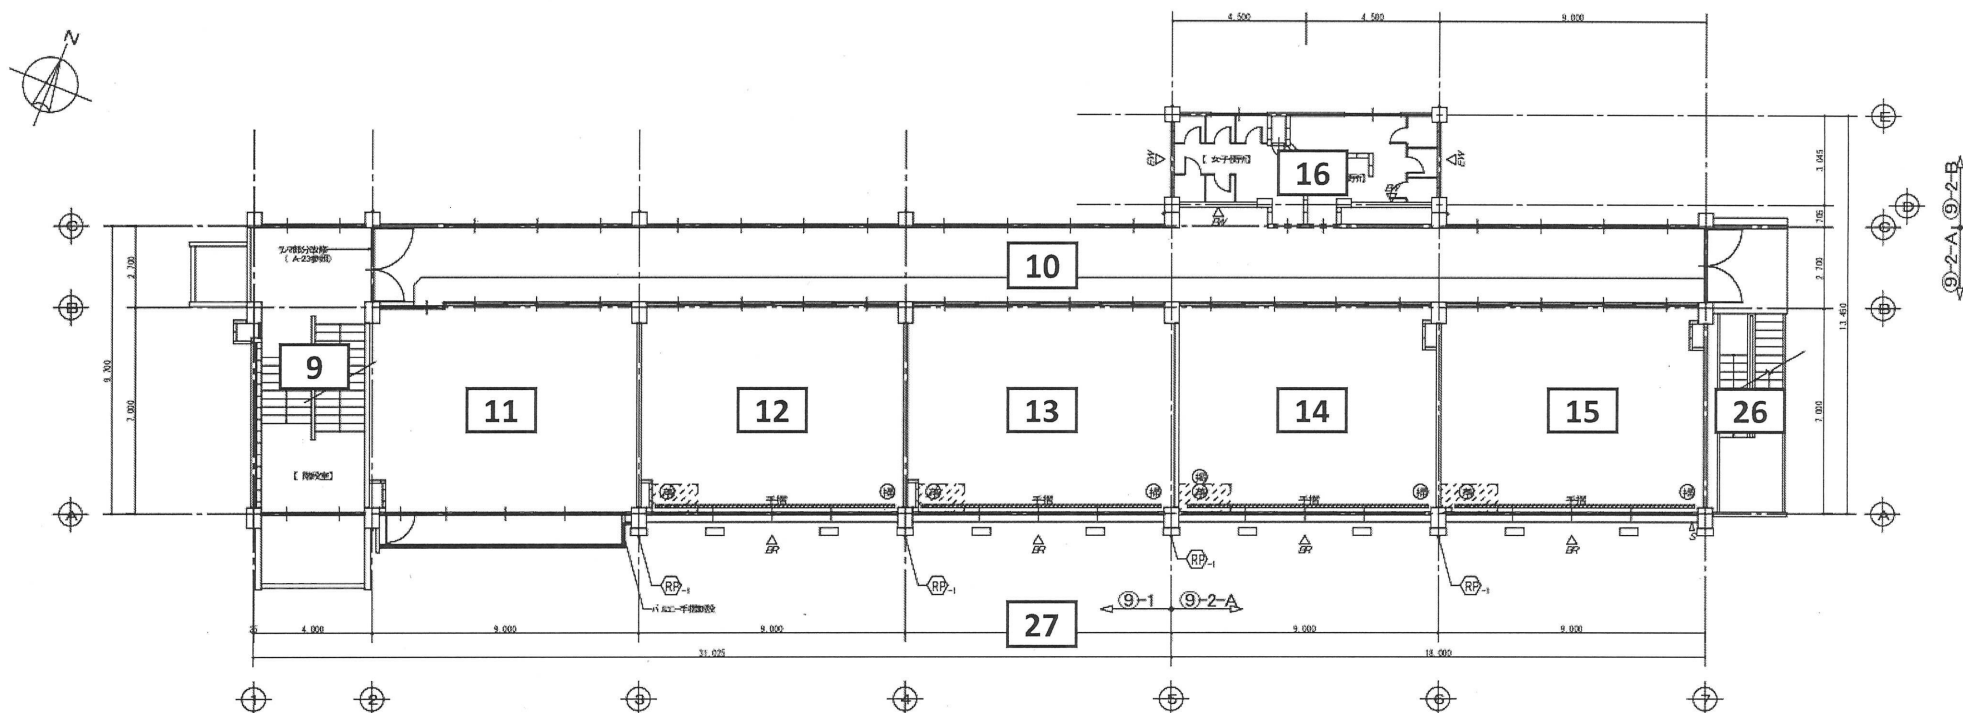

9	階段室
10	廊下
11	普通教室
12	普通教室
13	普通教室
14	普通教室
15	普通教室
16	便所
26	外部階段
27	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)


建屋:⑨号棟 3階

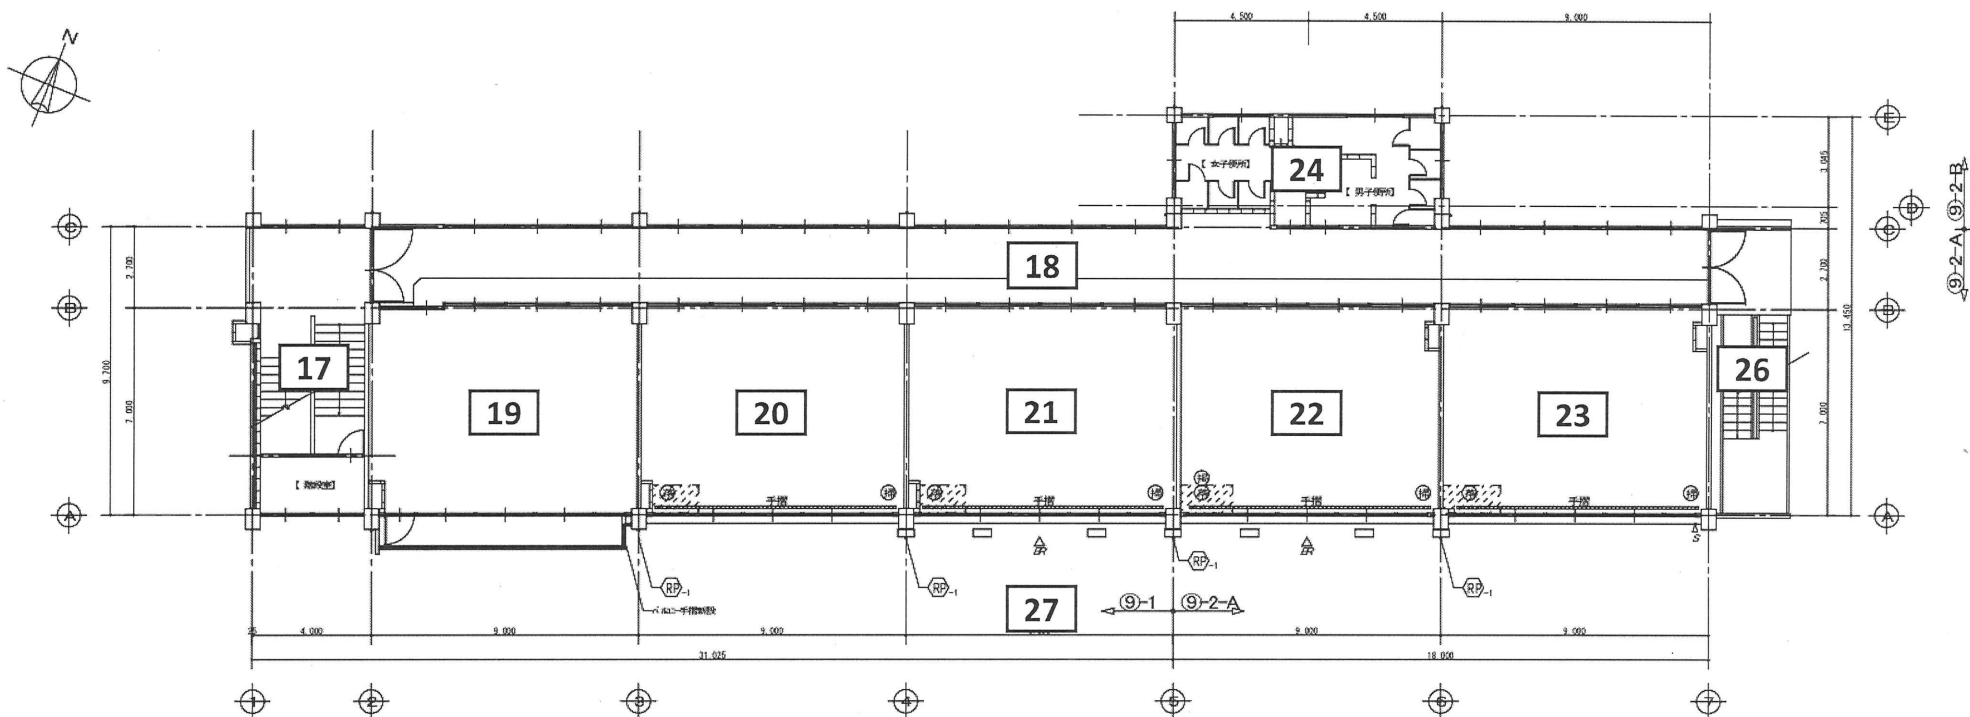

17	階段室
18	廊下
19	普通教室
20	普通教室
21	普通教室
22	普通教室
23	普通教室
24	便所
26	外部階段
27	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋:⑨号棟 R階

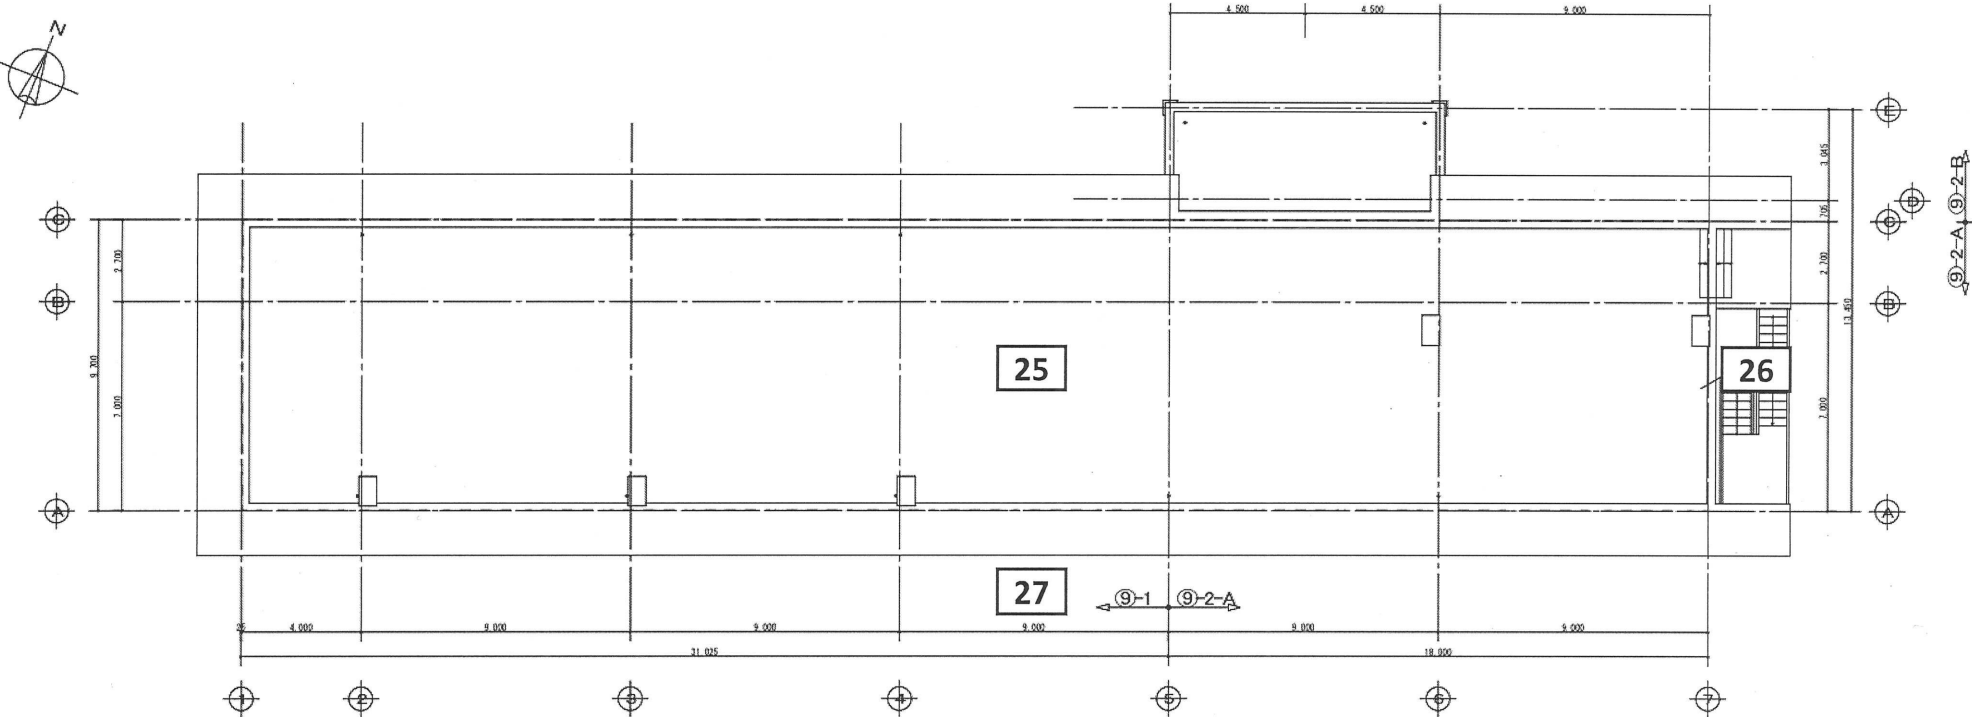


25	屋上
26	外部階段
27	建屋外部

石綿含有不明建材一覧表		14号棟(教室棟)		検体数	JIS-1法分析 による
(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル		
(1)ビニル床シート①	1,14,25,33	床	3	1	
(2)ビニル床シート②	4	床	3	1	
(3)ビニル床シート③	15	床	3	1	
(4)ビニル床タイル	2,3,5,8,10,11,16,17,18,19,21,22,25 26,27,28,29,30,31,35,36,37,38	床	3	1	
(5)塗床	12	床	3	1	
(6)タイル裏モルタル①	13,23,24,32	床	3	1	
(7)ビニル巾木①	1,3,5,8,15,18,21,25,27,33	巾木	3	1	
(8)ビニル巾木②	4	巾木	3	1	
(9)モルタル下地薄塗材①	14	壁	3	3	○
(10)モルタル下地薄塗材②	14	天井・段裏	3	3	○
(11)モルタル下地薄塗材③	1,15,25,33	壁	3	3	○
(12)モルタル下地薄塗材④	2,3,5,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21 22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34 35,36,37,38,39	壁	3	3	○
(13)モルタル下地仕上塗材(リシン吹付)	14(最上階)	天井	3	3	○
(14)モルタル下地プラスター塗①	2,3,7,8,10,11,12,17,18,19,22,27,28] 29,30,31,35,36,37,38	壁・柱・天井	3	3	○
(15)モルタル下地プラスター塗②	7,8	壁(押入)	3	3	○
(16)モルタル下地ジュラク塗	6,7,8	壁	3	3	○
(17)タイル裏モルタル②	13,23,24,32	壁	3	1	
(18)石こうボード下地塗装①	1,15,25,33	天井	3	3	○
(19)石こうボード下地塗装②	2,3,5,6,7,9,10,11,12,16,17,18,19,21 22,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38	天井	3	3	○
(20)けい酸カルシウム板第1種	13,23,24,32,39	天井	3	1	
(21)化粧石こうボード	4	天井	3	1	
(22)石こうボードクロス	20	天井	3	1	
(23)石こうボード	4	ユニットバス裏打材	3	1	
(24)フランジパッキン	1	天井裏配管接続部(採取不可)	3		
(25)ダクトパッキン	1,13,23,24,32,39	天井裏ダクト接続部	3	1	
(26)アスファルト防水	40	床	3	1	
(27)ウレタン防水	40	パラペット	3	1	
(28)セメント管	2,10,11,12,17,19,21,22,26,28,29, 30,31,34,35,36,37,38,40	柱内隠蔽部	3	1	
(29)リシン吹付(アイボリー)	40,41	外壁	3	4	○
(30)リシン吹付(アイボリー)	41	軒裏・庇裏	3	3	○
(31)タイル裏下地モルタル	41	外壁	3	1	
分析必要検体数 総計 55検体				55	

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)


建屋:⑭号棟 1階

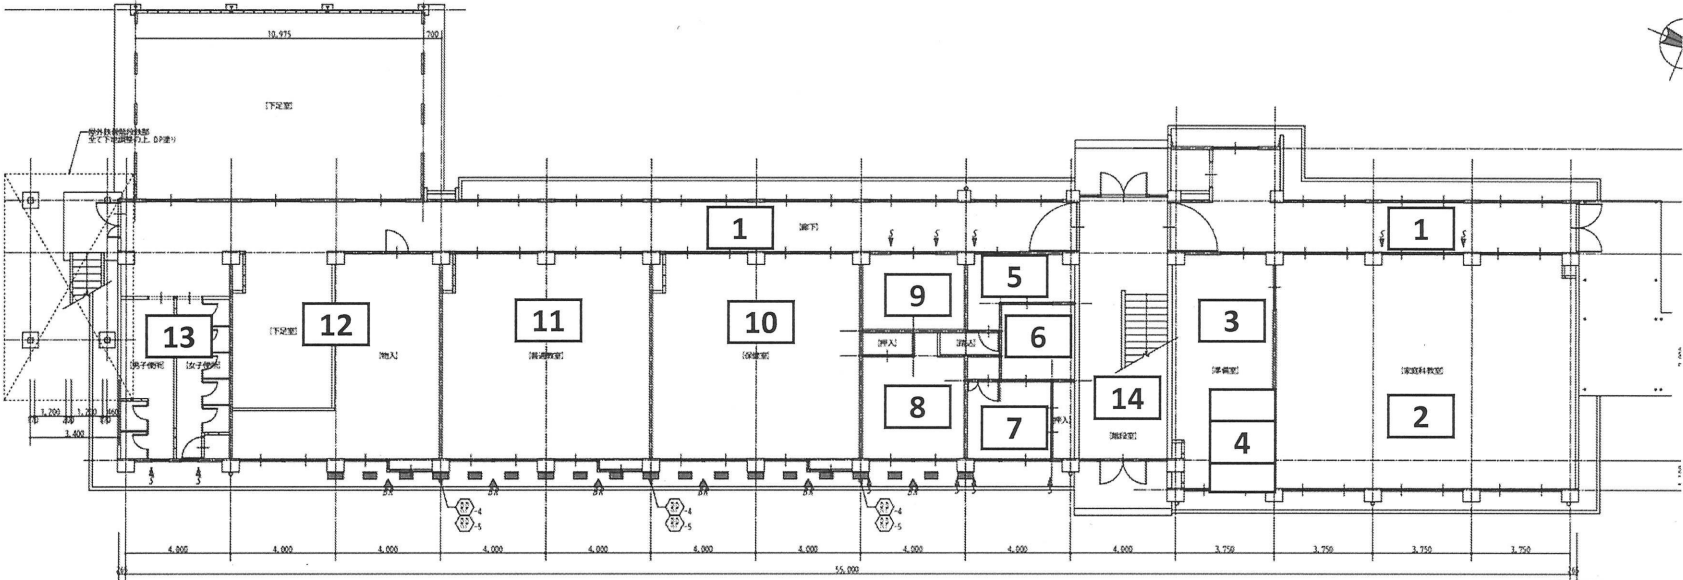

41

1	廊下
2	家庭科教室
3	準備室
4	シャワー室
5	湯沸室
6	用務員室
7	宿直室4.6帖
8	休憩室
9	倉庫
10	保健室
11	普通教室
12	物入・下足室
13	男子・女子便所
14	階段室
41	建屋外部


調査箇所図(調査部屋番号詳細図)
 建屋:⑭号棟 2階

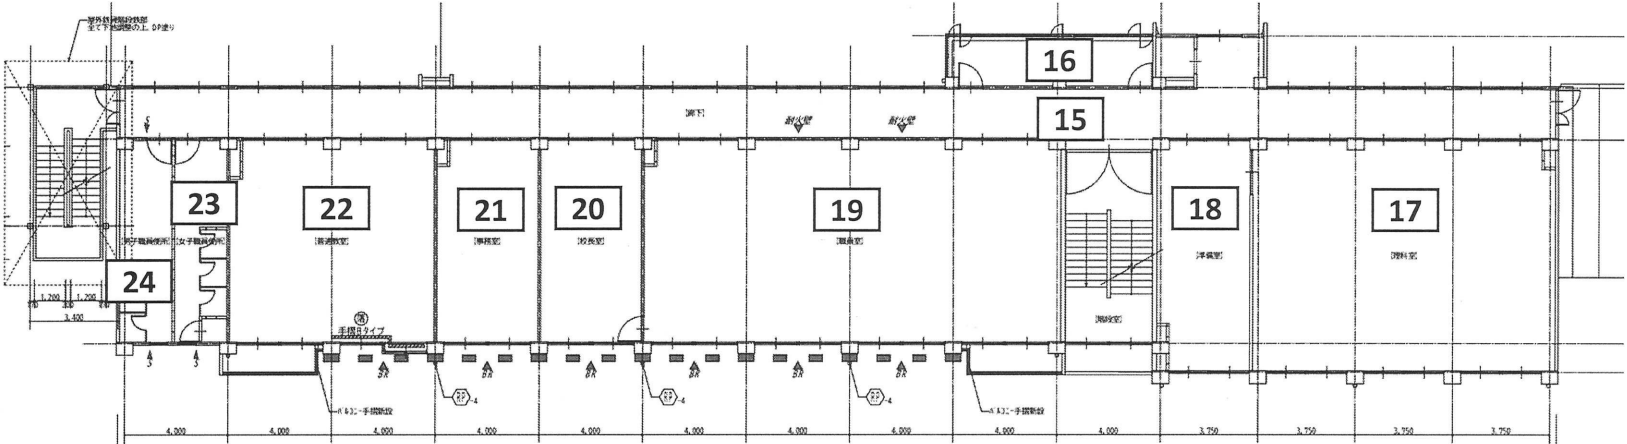

41

15	廊下
16	放送室
17	理科室
18	準備室
19	職員室
20	校長室
21	事務室
22	普通教室
23	女子職員便所
24	男子職員便所
41	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)
 建屋:⑭号棟 3階

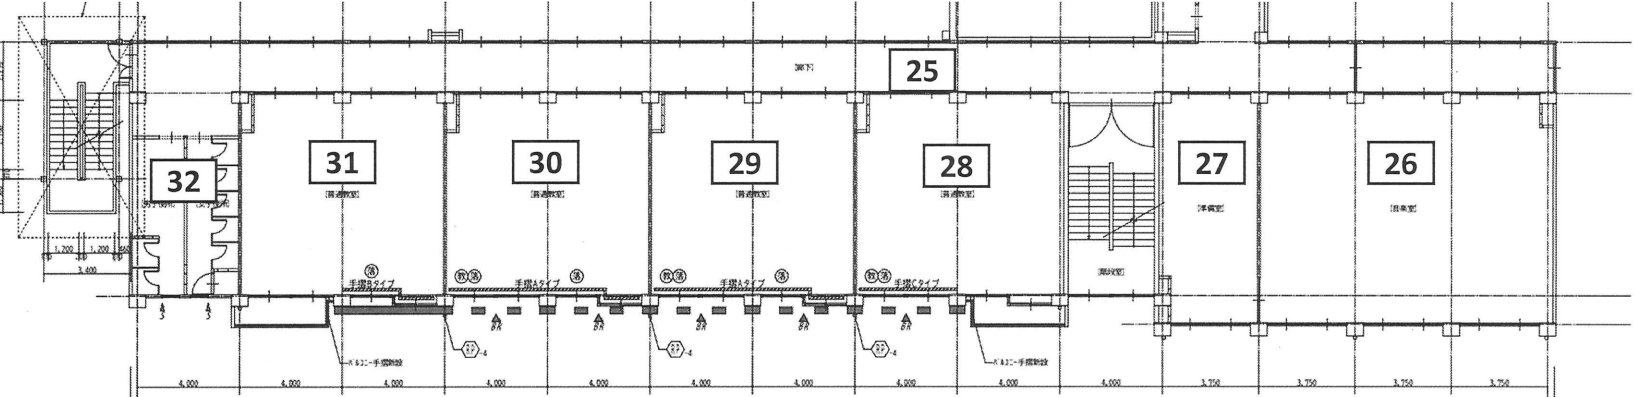

41

25	廊下
26	音楽室
27	準備室
28	普通教室
29	普通教室
30	普通教室
31	普通教室
32	男子・女子便所
41	建屋外部


建屋：⑭号棟 4階



33	廊下
34	図書室
35	普通教室
36	普通教室
37	普通教室
38	普通教室
39	男子・女子便所
41	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋:⑭号棟 R階

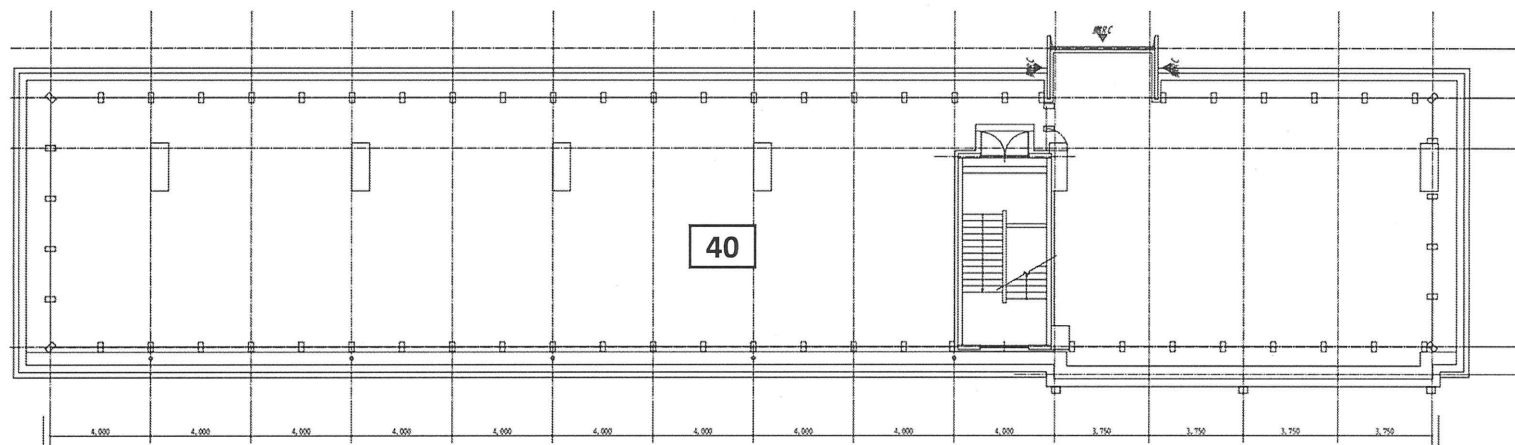

41

40	屋上
41	建屋外部

石綿含有不明建材一覧表

石綿含有不明建材一覧表		15号棟(給食棟)			JIS-1法分析による
(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)タイル裏下地モルタル	2,4	床	3	1	
(2)タイル裏下地モルタル	2,4,8	壁	3	1	
(3)薄塗材	1,2,7,8,9	壁	3	3	○
(4)フレキシブルボード	8	壁	3	1	
(5)フレキシブルボード	1,2,4,8,9	天井	3	1	
(6)化粧石こうボード	3	天井	3	1	
(7)木毛セメント板	1,5,6,7	天井裏	3	1	
(8)リシン吹付モルタル下地	10	外壁	3	4	○
(9)リシン吹付コンクリートブロック下地	10	外壁	3	4	○
(10)フレキシブルボード	10	軒裏	3	1	
分析必要検体数 総計 18検体					
				18	

建屋：⑮号棟 1階

建屋：⑮号棟 1階



1	廊下
2	便所
3	休憩室
4	シャワー室
5	機械室
6	倉庫
7	倉庫
8	厨房
9	配膳室
10	建屋外部



石綿含有不明建材一覧表

16号棟(教室棟)

JIS-1法分
析による

(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)ビニル床タイル	1,7,11,12,16	床	3	1	
(2)ビニル床シート	2,14,15	床	3	1	
(3)タイル裏下地モルタル	2,6,19	床	3	1	
(4)塗床	7	床	3	1	
(5)露出アスファルト防水	17,18	床	3	1	
(6)ビニル巾木	1,11,14,15,16	巾木	3	1	
(7)タイル裏下地モルタル	2	壁	3	1	
(8)薄塗材	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16,19	壁・梁	3	3	○
(9)フレキシブルボード	2,12,19	壁上部・天井	3	1	
(10)石こうボード	1,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16	天井	3	1	
(11)リシン吹付(モルタル下地)	7	天井・上裏・段裏	3	3	○
(12)リシン吹付(フレキシブルボード下地)	7(最上階)	天井	3	1	
(13)セメント管	5,6,9,10,14,15,18	柱横隠蔽部	3	1	
(14)リシン吹付(アイボリー)	20	外壁	3	4	○
(15)リシン吹付(アイボリー)	20	軒裏・庇裏	3	3	○
(16)フレキシブルボード	20	軒裏・庇裏	3	1	
分析必要検体数 総計				25検体	
				25	



建屋：⑩-1号棟 1階

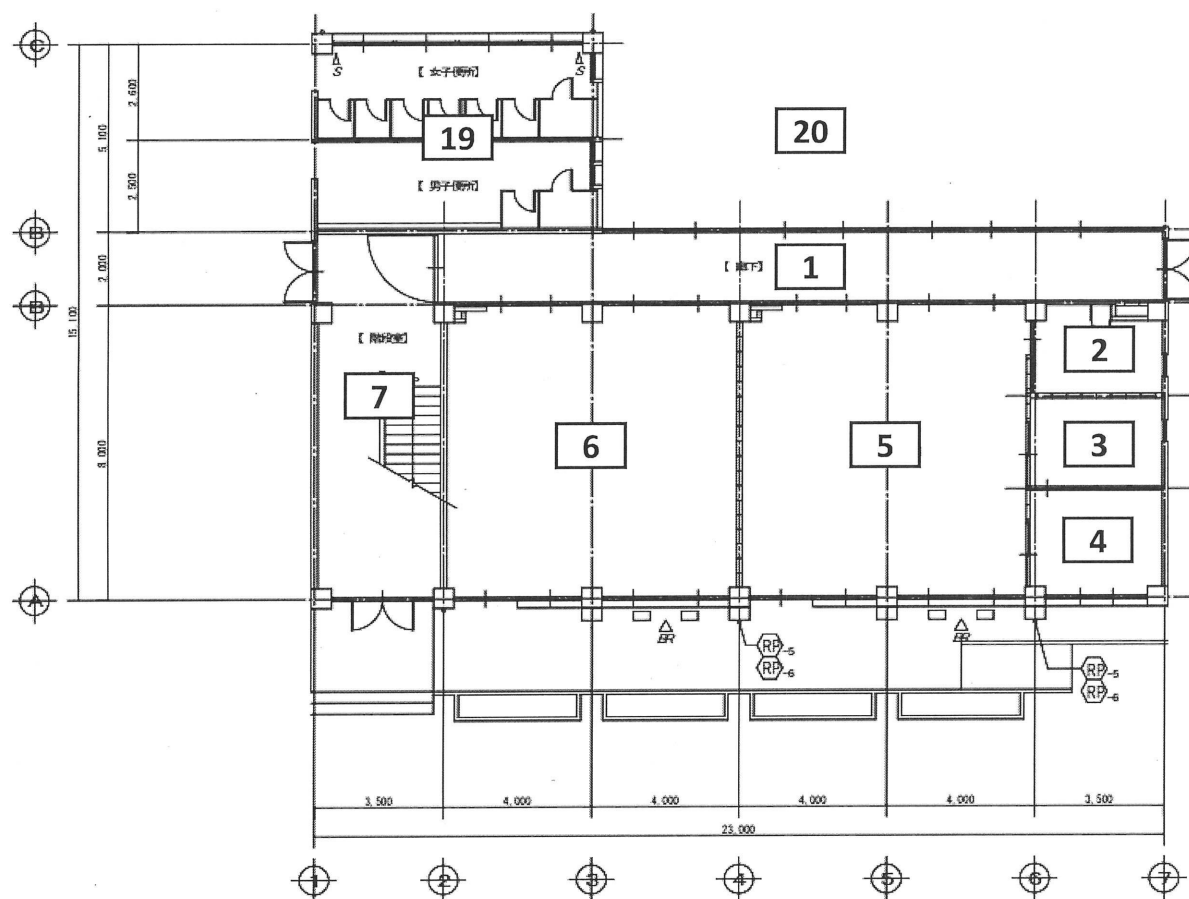

1	廊下
2	便所
3	遊具室
4	和室
5	普通教室
6	普通教室
7	階段室
19	男女便所
20	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)


建屋:⑩-1号棟 2階

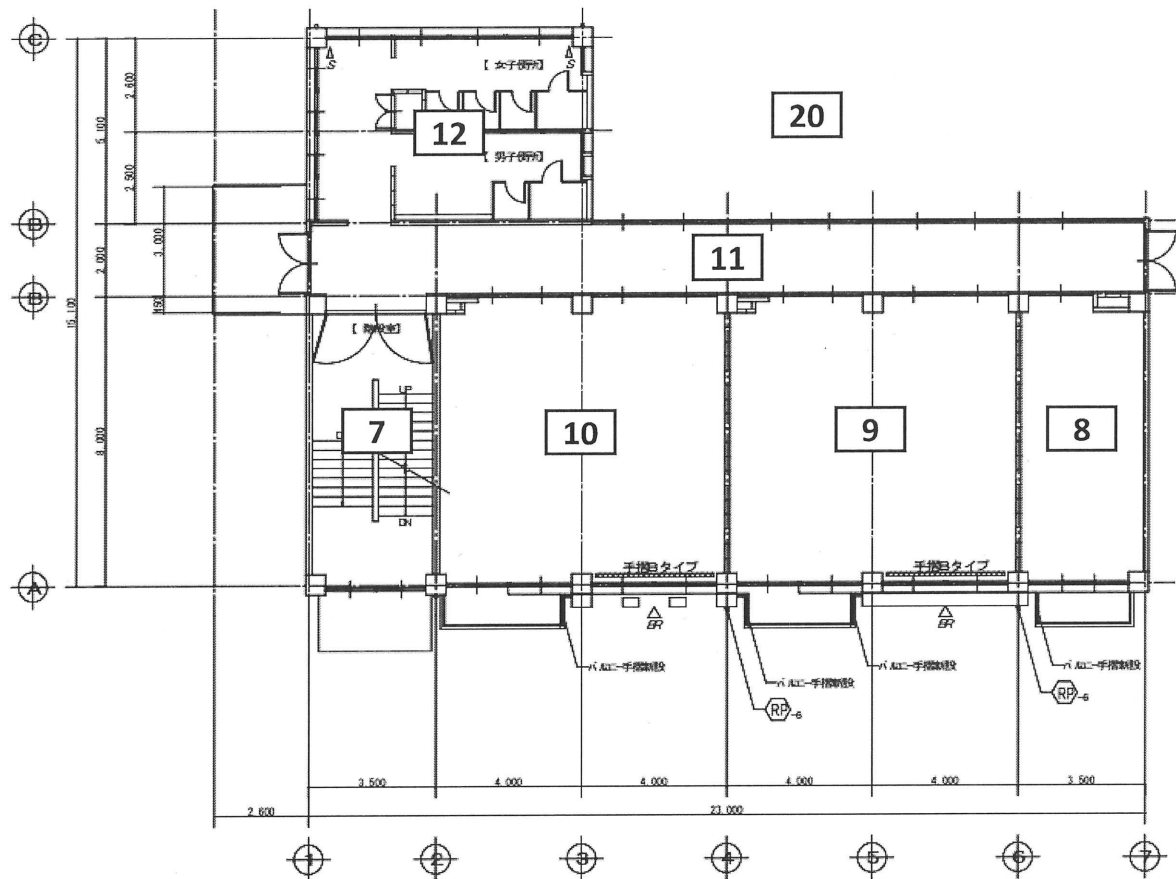

7	階段室
8	教材室
9	普通教室
10	普通教室
11	廊下
12	男女便所
20	建屋外部


調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋:⑩-1号棟 3階

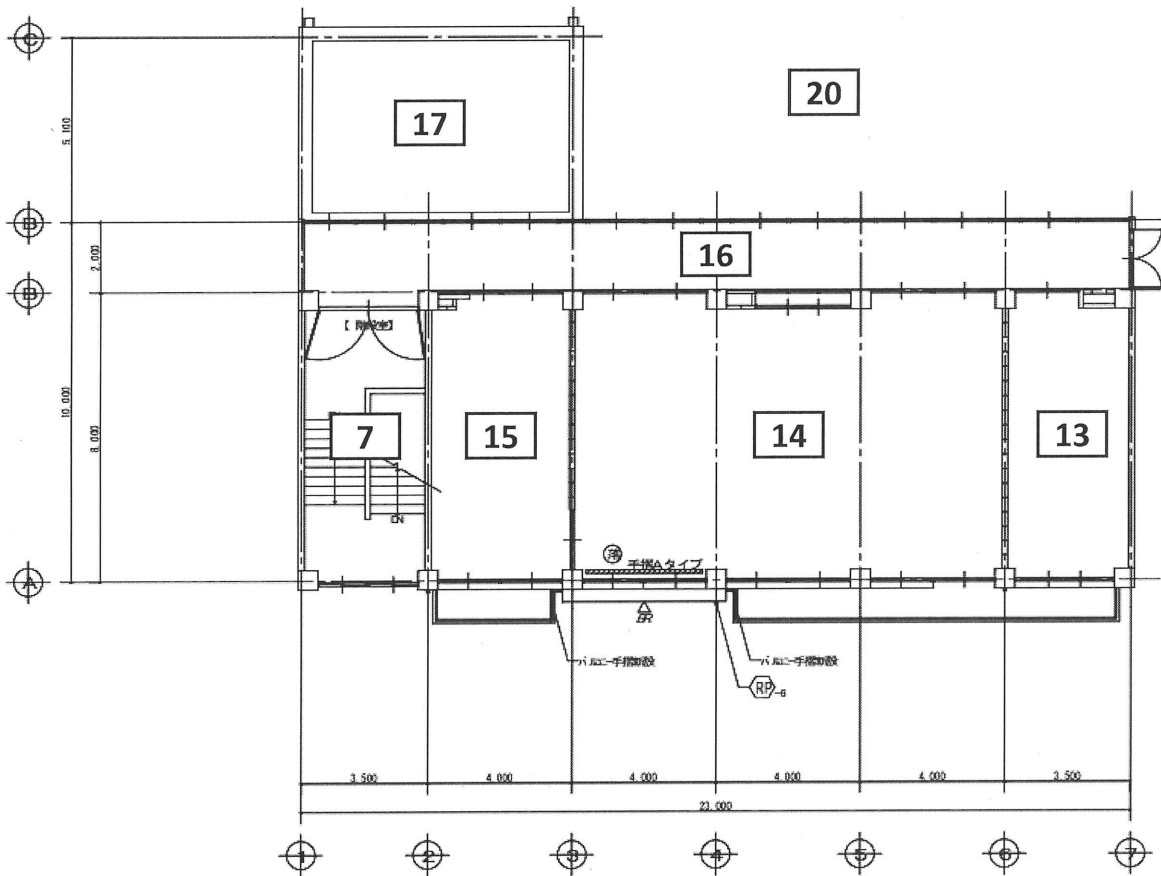


7	階段室
13	教材室
14	図工室
15	準備室
16	廊下
17	屋上
20	建屋外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)
建屋:⑬-1号棟 R階



18	屋上
20	建屋外部

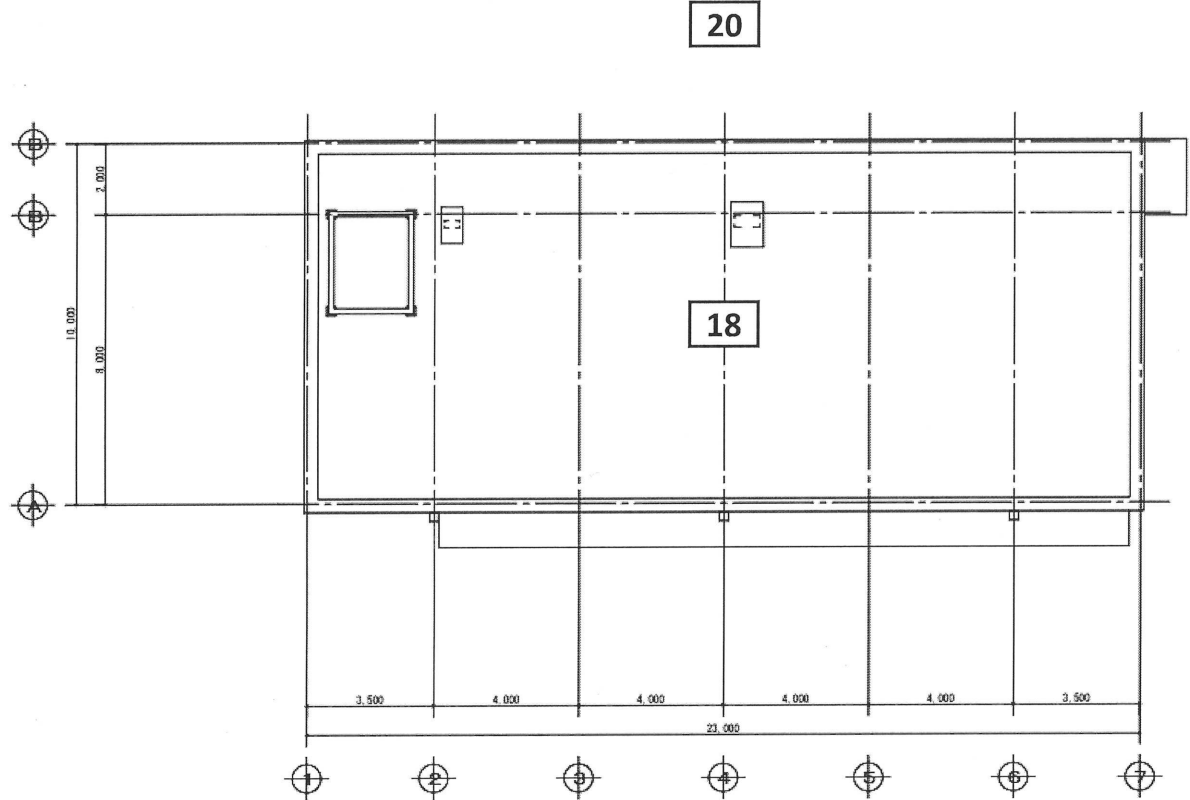


石綿含有不明建材一覧表

22号棟(屋内運動場)

JIS-1法分
析による


(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)タイル裏下地モルタル	6	床	3	1	
(2)タイル裏下地モルタル	5,6	壁	3	1	
(3)薄塗材	1,3,5,7,8	壁	3	3	○
(4)リシン吹付	1	壁	3	3	○
(5)リシン吹付	2	上裏・段裏	3	3	○
(6)リシン吹付	1	天井	3	3	○
(7)化粧石こうボード	3,7,8	天井	3	1	
(8)木毛セメント板	4	天井	3	1	
(9)フレキシブルボード	5,6	天井	3	1	
(10)リシン吹付	10,11	外壁	3	4	○
(11)リシン吹付	11	軒裏・庇裏	3	3	○
(含有) 石綿けい酸カルシウム板	2,9	天井	3		
分析必要検体数 総計 24検体				24	

建屋：②②号棟 1階

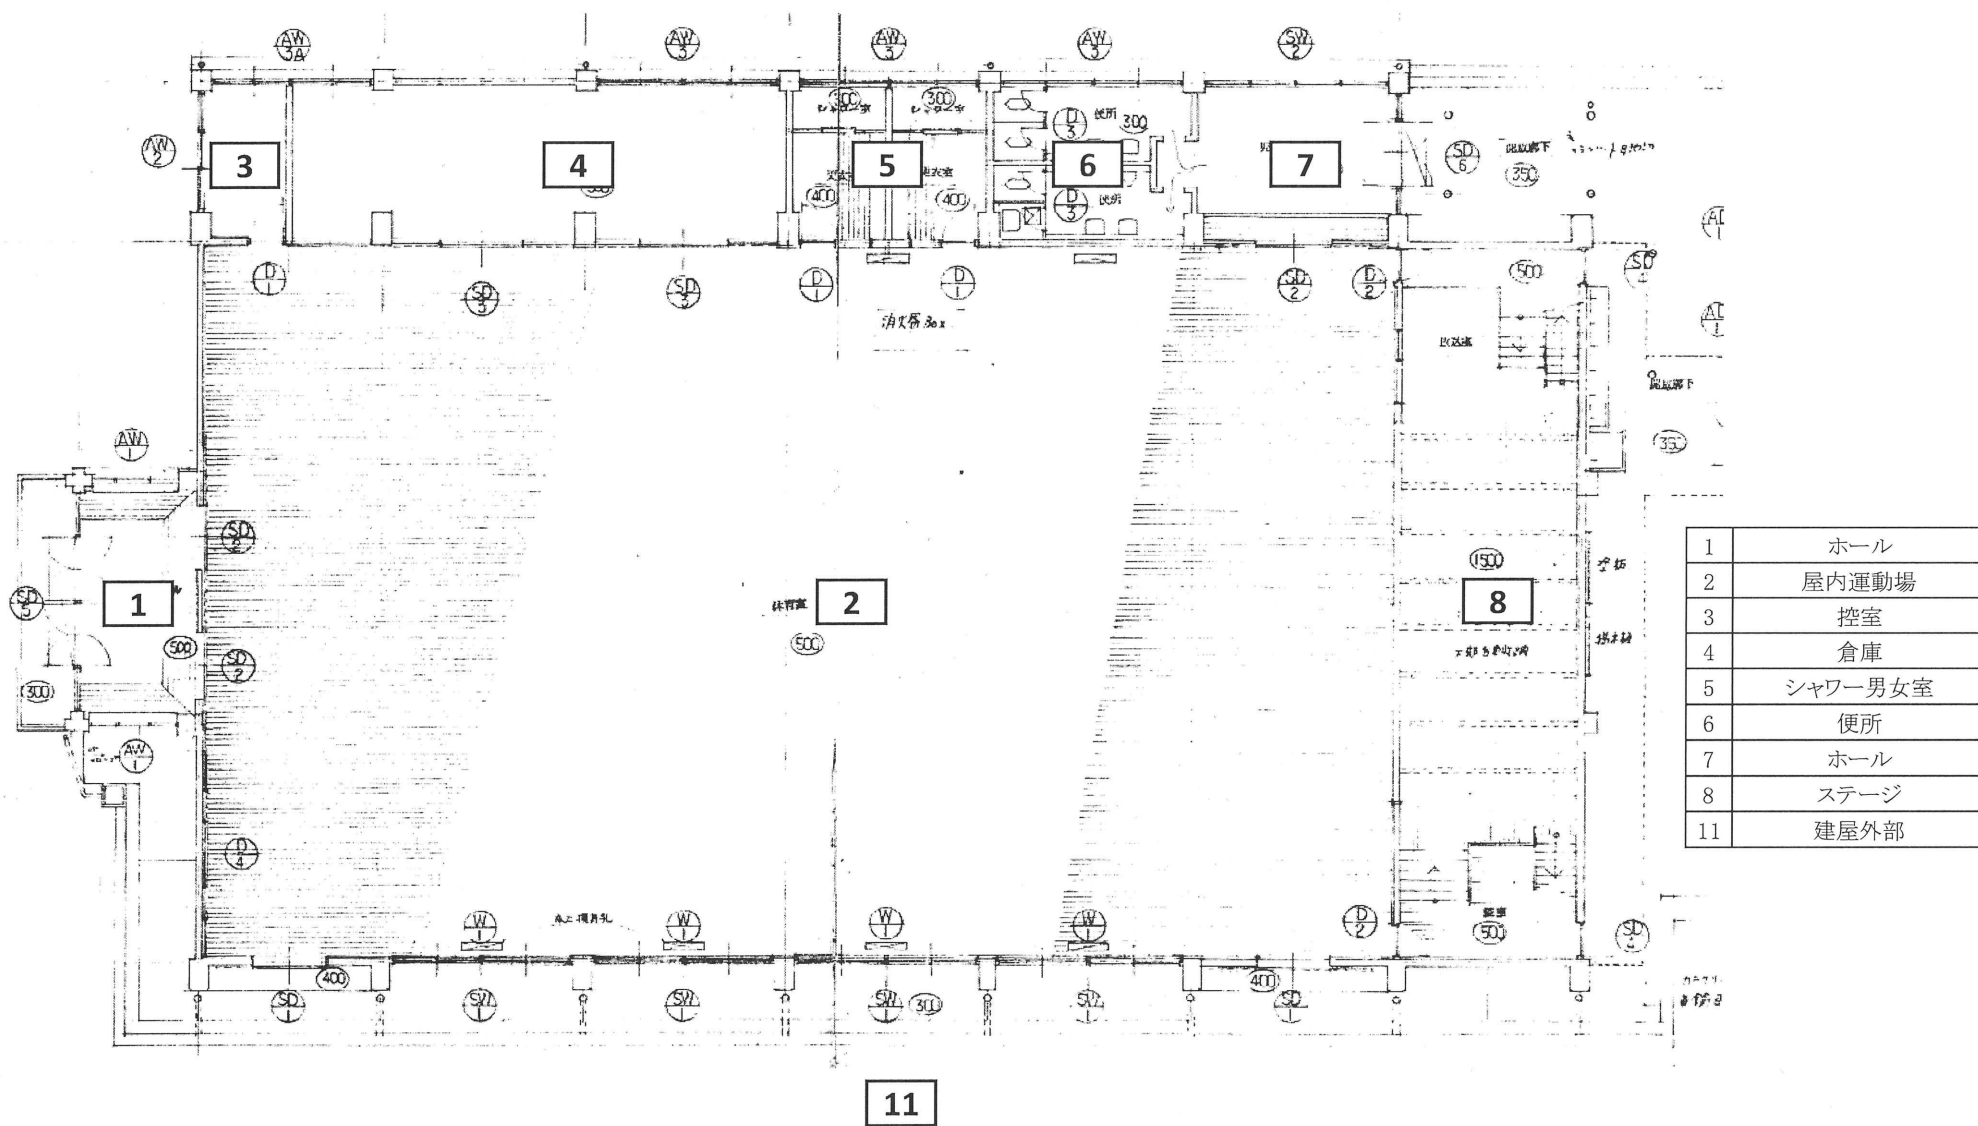

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋: 22号棟 2階

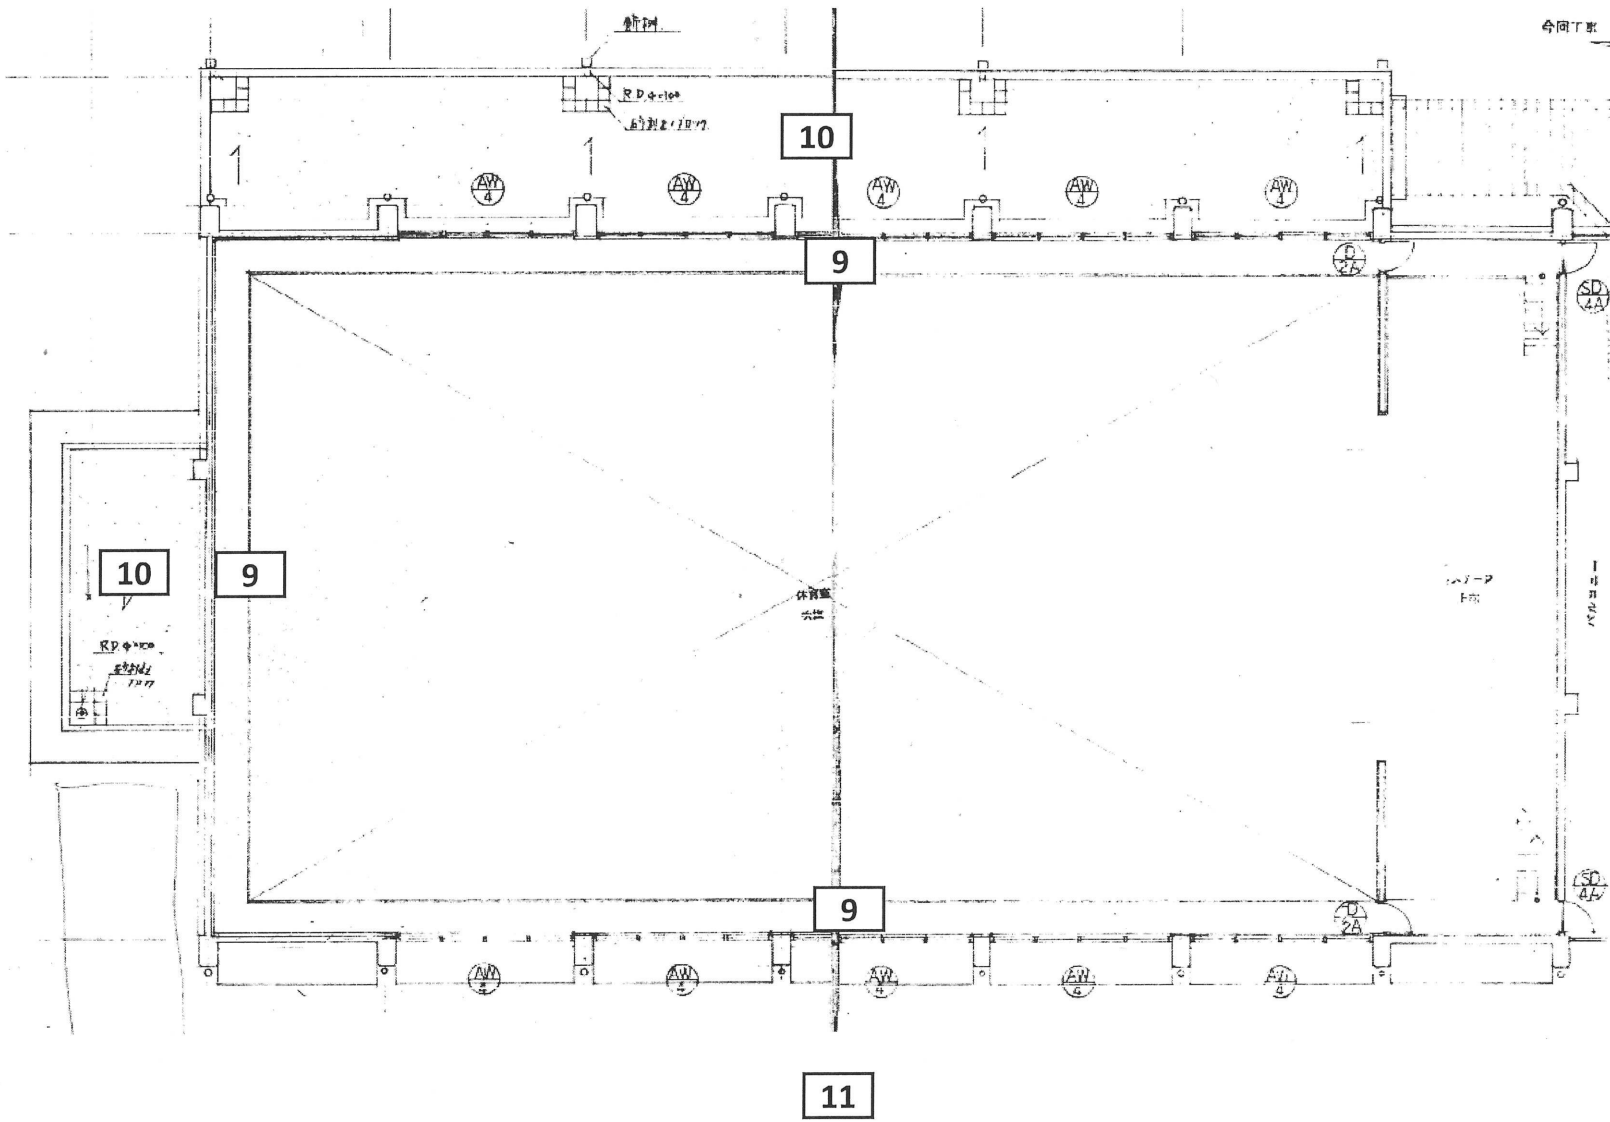

9	ギャラリー
10	屋上
11	建屋外部

石綿含有不明建材一覧表

附属建屋・外構

JIS-1法分析による

(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)フレキシブルボード	1	天井	3	1	
(2)リシン吹付	2	庇	3	3	○
(3)波形スレート	3	天井(屋根)	3	1	
(4)けいそう土保温材	4	配管エルボ(茶)	2	1	
(5)けいそう土保温材	4	配管エルボ(白)	2	1	
(6)波形スレート	5	天井(屋根)	3	1	
(7)波形スレート	6	天井(屋根)	3	1	
(8)リシン吹付	7	階段壁・ゴミシュター外部	3	3	○
(9)リシン吹付	8	門塀	3	3	○
(10)リシン吹付	9	門塀	3	3	○
分析必要検体数 総計 18検体					
				18	

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)
 建屋:敷地全体図

